

対策項目4 風の抜け道の確保（開放ハウスのみ）

被害の状況と原因

谷、サイド、妻面の開放が十分でないことから、風の抜け道が無く、天部に風を受け浮き上がっている。（写真、 ）
サイド練のサイド側アーチ部が開放できないことから風を受け、サイド練の天が風を受けめくれている。（写真 ）
フルオープン化したハウスでも、巻き上げ部が残っている場合にその部分が風を受けアーチ部が曲がっている。（写真 ）



風を受けアーチ部が浮き上がった状態



妻面が十分開放されていない状態



風を受けサイド練の天部がめくれた状態




フルオープン化したか、完全に巻き上げられない部分が風を受け、アーチ部が曲がった状態

改造の方法

風の抜け道を可能な限り確保する。
（特に妻面上部の 部分、サイド練のサイド側アーチ部を確保する。）
フルオープンにする場合でも完全に巻きあがらない部分については、天で縛り固定する。



基本的に、強風域（黄色）では谷を閉めて様子を見る。暴風域（赤色）に入る前に、アーチ中央部のピネットまで完全に谷を巻き上げる。

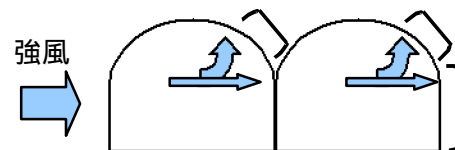

谷部・サイド・妻面はできる限り開放する。



妻面は上部の 部まで出来る限り開放する。



サイド練サイド側アーチ部のフィルムを巻き上げた状態



フルオープン化する場合でも、完全に巻き上がらない部分は天で縛り固定する。